

# Auszug aus dem Untersuchungsbericht

MGU03072014 lfn169Kap7.11



Ingenieur-Gesellschaft der  
Bauwerkserhaltung mbH  
Bad Waldsee · Kempten

Firmensitz:  
Robert-Bosch-Straße 9  
88339 Bad Waldsee  
Telefon: 07524 9726-40  
Telefax: 07524 9726-49  
Email: info@igb-sued.de

Zweigniederlassung Kempten  
Wartenseestraße 6  
87435 Kempten  
Telefon 0831 52153-0  
Telefax 0831 52153-20

In Kooperation mit:



---

## Untersuchungsbericht

Zustandsbeschreibung – Schadensanalyse – Instandsetzungsempfehlung

---

Projekt: Abwasserleitung RÜB Oberzell

Auftraggeber: Stadt Ravensburg  
Tiefbauamt – Stadtentwässerung  
Salamanderweg 22  
88215 Ravensburg

Fertigung: 1

Bearbeiter: M. Eng. Estera Grzeda  
B. Eng. Dominik Brugger

aufgestellt:

Ingenieur-Gesellschaft der Bauwerkserhaltung mbH  
Robert-Bosch-Straße 9  
88339 Bad Waldsee





Abbildung 3:

**Ansichtsbild Mitte**

Blickrichtung Norden



Abbildung 4:

**Ansichtsbild Ende**

Das Rohr verläuft auf Höhe  
Einlaufhebewerk ins Erdreich



Abbildung 5:

**Stütze 1**

- Abgeplatzte Ecke mit freiliegender Bewehrung
- Betonabplatzung mit freiliegender Bewehrung aufgrund zu geringer Betondeckung - 1 Stelle



Abbildung 6:

**Rohr zw. St.1 und 2**

- Punktuell bemoost
- Betonoberfläche verwittert



Abbildung 34:

**Stütze 20**

- Vorne- freiliegende Bewehrung
- Links unten - Abplatzung mit freiliegender Bewehrung



Abbildung 35:

**Rohr zw. St.20, 21 und 22**

- Mehrfach Abplatzung mit freiliegender Bewehrung
- Risse mit Aussinterung am Rohr



Abbildung 36:

**Stütze 22**

- Vorne, links und hinten - Abplatzung mit freiliegender Bewehrung



Abbildung 37:

**Stütze 23**

- Links und hinten - Abplatzung mit freiliegender Bewehrung